




Priručnik za postavljanje

Sky Air Advance-series

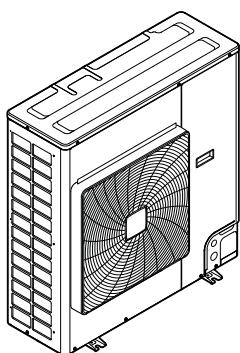

**RZASG100MUV
RZASG125MUV
RZASG140MUV**

**RZASG100MUY
RZASG125MUY
RZASG140MUY**

Priručnik za postavljanje
Sky Air Advance-series

Hrvatski

A-E	H_B	H_D	H_U	(mm)					
				a	b	c	d	e	e_B
B	—	—	—	—	≥ 100	—	—	—	—
A, B, C	—	—	—	≥ 250	≥ 100	≥ 100	—	—	—
B, E	—	—	—	—	≥ 100	—	—	≥ 1000	≤ 500
A, B, C, E	—	—	—	≥ 250	≥ 150	≥ 150	—	≥ 1000	≤ 500
D	—	—	—	—	—	—	≥ 500	—	—
D, E	—	—	—	—	—	—	≥ 500	≥ 1000	≤ 500
B, D	—	—	—	—	≥ 100	—	≥ 500	—	—
B, D, E	$H_B < H_D$	$H_B \leq \frac{1}{2}H_U$	—	≥ 250	—	≥ 750	≥ 1000	≤ 500	—
			$\frac{1}{2}H_U < H_B \leq H_U$	≥ 250	—	≥ 1000	≥ 1000	≤ 500	—
			$H_B > H_U$	—	—	—	—	—	—
B, D, E	$H_B > H_D$	$H_D \leq \frac{1}{2}H_U$	—	—	≥ 100	—	≥ 1000	≥ 1000	≤ 500
			$\frac{1}{2}H_U < H_D \leq H_U$	—	≥ 200	—	≥ 1000	≥ 1000	≤ 500
			$H_D > H_U$	—	—	—	—	—	—

1

A, B, C	—	—	≥ 250	≥ 300	≥ 1000	—	—	—	—
A, B, C, E	—	—	≥ 250	≥ 300	≥ 1000	—	≥ 1000	—	≤ 500
D	—	—	—	—	—	≥ 1000	—	—	—
D, E	—	—	—	—	—	≥ 1000	≥ 1000	≤ 500	—
B, D	$H_D > H_U$	—	≥ 300	—	≥ 1000	—	—	—	—
		$H_D \leq \frac{1}{2}H_U$	≥ 250	—	≥ 1500	—	—	—	—
		$\frac{1}{2}H_U < H_D \leq H_U$	≥ 300	—	≥ 1500	—	—	—	—
B, D, E	$H_B < H_D$	$H_B \leq \frac{1}{2}H_U$	—	≥ 300	—	≥ 1000	≥ 1000	≤ 500	—
			$\frac{1}{2}H_U < H_B \leq H_U$	≥ 300	—	≥ 1250	≥ 1000	≤ 500	—
			$H_B > H_U$	—	—	—	—	—	—
B, D, E	$H_B > H_D$	$H_D \leq \frac{1}{2}H_U$	—	≥ 250	—	≥ 1000	≥ 1000	≤ 500	—
			$\frac{1}{2}H_U < H_D \leq H_U$	≥ 300	—	≥ 1000	≥ 1000	≤ 500	—
			$H_D > H_U$	—	—	—	—	—	—

1+2

1	H_B	H_U	b (mm)
	$H_B \leq \frac{1}{2}H_U$	—	$b \geq 250$
	$\frac{1}{2}H_U < H_B \leq H_U$	—	$b \geq 300$
	$H_B > H_U$	—	—

2	A1	A2
	B1	B2

3

Sadržaj

1 O ovom dokumentu	3
2 Sigurnosne upute specifične za instalatera	3
3 O pakiranju	5
3.1 Vanjska jedinica	5
3.1.1 Vađenje pribora iz unutarnje jedinice	5
4 Postavljanje jedinice	5
4.1 pripremi mesta ugradnje	5
4.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljana vanjske jedinice	5
4.2 Otvaranje i zatvaranje jedinice	6
4.2.1 Za otvaranje vanjske jedinice	6
4.2.2 Za zatvaranje vanjske jedinice	6
4.3 Montaža vanjske jedinice	7
4.3.1 Za osiguravanje konstrukcije za postavljanje	7
4.3.2 Za instaliranje vanjske jedinice	7
4.3.3 Za osiguravanje pražnjenja	7
4.3.4 Za sprečavanje prevrtanja vanjske jedinice	8
5 Postavljanje cjevovoda	8
5.1 Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo	8
5.1.1 Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo na vanjsku jedinicu	8
5.2 Provjera cjevovoda rashladnog sredstva	9
5.2.1 Ispitivanje cjevovoda rashladnog sredstva: Pojačano	9
5.2.2 Izvođenje tlačne probe	10
5.2.3 Izvođenje vakuumskog isušivanja	10
6 Električna instalacija	10
6.1 O električnoj usklađenosti	10
6.2 Smjernice pri spajanju električnog ožičenja	10
6.3 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja	11
6.4 Za spajanje električnog ožičenja na vanjsku jedinicu	11
7 Punjenje rashladnog sredstva	12
7.1 O punjenju rashladnog sredstva	12
7.2 O rashladnom sredstvu	13
7.3 Punjenje dodatnog rashladnog sredstva	14
7.3.1 Određivanje količine dodatnog rashladnog sredstva	14
7.3.2 Punjenje rashladnog sredstva: Postav	14
7.3.3 Za punjenje dodatnog rashladnog sredstva	14
7.4 Potpuno ponovno punjenje rashladnog sredstva	14
7.4.1 Za određivanje količine kompletног punjenja	14
7.4.2 Aktiviranje/isključivanje vakuumskog načina rada	15
7.4.3 Punjenje rashladnog sredstva: Postav	15
7.4.4 Potpuno ponovno punjenje rashladnog sredstva	15
7.5 Postavljanje naljepnice o fluoriranim stakleničkim plinovima	15
8 Dovršetak postavljanja vanjske jedinice	15
8.1 Izoliranje cijevi rashladnog sredstva	15
8.2 Za provjeru otpora izolacije kompresora	16
9 Puštanje u rad	16
9.1 Popis provjera prije puštanja u rad	16
9.2 Izvođenje pokusnog rada	16
9.3 Kodovi grešaka kod izvođenja pokusnog rada	17
10 Zbrinjavanje otpada	18
11 Tehnički podatci	19
11.1 Servisni prostor: Vanjska jedinica	19
11.2 Shema cjevovoda: vanjska jedinica	20
11.3 Shema ožičenja: vanjska jedinica	21

1 O ovom dokumentu

Ciljana publik

Ovlašteni instalateri



INFORMACIJA

Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu od strane stručnjaka ili obučenih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne svrhe od strane laika.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

- **Opće mjere sigurnosti:**

- Sigurnosne upute koje MORATE pročitati prije postavljanja
- Format: Papir (u kutiji s vanjskom jedinicom)

- **Priručnik za instalaciju vanjske jedinice:**

- Upute za postavljanje
- Format: Papir (u kutiji s vanjskom jedinicom)

- **Referentni vodič za instalatera:**

- Priprema za instaliranje, referentni podaci, ...
- Format: digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Upotrijebite funkciju pretraživanja kako biste pronašli svoj model.

Najnovije revizije priložene dokumentacije mogu biti dostupne na regionalnom web-sjedištu Daikin ili putem vašeg dobavljača.

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih uputa.

Tehničko-inženjerski podaci

• **Podset** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na regionalnim Daikin internetskim stranicama (javno dostupno).

• **Potpuni set** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na Daikin Business Portal (potrebna autentikacija).

2 Sigurnosne upute specifične za instalatera

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i odredbi.

Mjesto postavljanja (vidi "4.1 pripremi mesta ugradnje" [▶ 5])



UPOZORENJE

Pridržavajte se dimenzija servisnog prostora u ovom priručniku za pravilno postavljanje jedinice. Pogledajte odjeljak "4.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljana vanjske jedinice" [▶ 5].



UPOZORENJE

Uredaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijач).



OPREZ

Uredaj nije za javnu uporabu, postavite ga u čuvani prostor, zaštite ga od lako pristupa.

Ova jedinica, unutarnja i vanjska, podesna je za postavljanje u prostorima za trgovinu i laku industriju.

Otvaranje i zatvaranje jedinice (vidi "4.2 Otvaranje i zatvaranje jedinice" [▶ 6])



OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

2 Sigurnosne upute specifične za instalatera



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

NE ostavljajte uređaj bez nadzora kada je s njega uklonjen servisni poklopac.

Montaža vanjske jedinice (vidi "4.3 Montaža vanjske jedinice" [▶ 7])



UPOZORENJE

Način učvršćivanja vanjske jedinice MORA biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Vidi "4.3 Montaža vanjske jedinice" [▶ 7].

Instalacija cjevovoda (vidi "5 Postavljanje cjevovoda" [▶ 8])



OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA



UPOZORENJE

Način spajanja vanjskog cjevovoda MORA biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Vidi "5.1 Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo" [▶ 8].



UPOZORENJE

Poduzmite odgovarajuće mjere kako uređaj ne bi postao sklonište malim životinjama. U kontaktu s električnim dijelovima male životinje mogu izazvati neispravnosti u radu, pojavu dima ili vatre.

Električna instalacija (vidi "6 Električna instalacija" [▶ 10])



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA



UPOZORENJE

Metoda spajanja električnog ožičenja MORA biti u skladu s uputama iz:

- Ovog priručnika. Pogledajte odjeljak "6 Električna instalacija" [▶ 10].
- Shema ožičenja, koja se isporučuje s jedinicom, a nalazi se unutar servisnog poklopca. Za prijevod njene legende, pogledajte "11.3 Shema ožičenja: vanjska jedinica" [▶ 21].



UPOZORENJE

Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte višežilni kabel.



UPOZORENJE

- Sve radove na ožičenju MORA obaviti ovlašteni električar i MORAJU biti u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- Električne priključke spojite na fiksno ožičenje.
- Sve lokalno nabavljene komponente i svi električni radovi MORAJU biti u skladu s važećim zakonima.



UPOZORENJE

- Ako N-faza napajanja nedostaje ili je pogrešna, može doći do kvara na opremi.
- Uspostavite pravilno uzemljenje. NE uzemljujte jedinicu na vodovodnu cijev, stabilizator napona ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje može prouzročiti strujne udare.
- Postavite potrebne osigurače ili prekidače.
- Električno ožičenje učvrstite kabelskim vezicama tako da kabeli NE dodu u kontakt s oštrim rubovima ili cijevima, osobito na strani visokog tlaka.
- NE upotrebljavajte obložene žice, produžne kable ili priključke sa zvjezdastog sustava. Mogu prouzročiti pregrijavanje, strujne udare ili požar.
- NE postavljajte kondenzator za brzanje u fazi, budući da je ova jedinica opremljena inverterom. Kondenzator za brzanje u fazi smanjit će performanse i može prouzročiti nezgode.



UPOZORENJE

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.



UPOZORENJE

Poduzmite odgovarajuće mjere kako uređaj ne bi postao sklonište malim životinjama. U kontaktu s električnim dijelovima male životinje mogu izazvati neispravnosti u radu, pojavu dima ili vatre.



OPREZ

NE gurajte i NE postavljajte predugi kabel u jedinicu.



OPREZ

Za upotrebu jedinica uz primjenu postavki alarma temperature preporučljivo je predviđjeti kašnjenje signaliziranja alarma od 10 minuta u slučaju prekoračenja temperature alarma. Jedinica se može zastaviti na nekoliko minuta tijekom normalnog rada zbog "odleđivanja jedinice" ili dok je "termostatski zaustavljen".

Punjenje rashladnog sredstva (vidi "7 Punjenje rashladnog sredstva" [▶ 12])



UPOZORENJE

Punjenje rashladnog sredstva MORA biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Vidi "7 Punjenje rashladnog sredstva" [▶ 12].



UPOZORENJE

Neki dijelovi kruga rashladnog sredstva mogu biti izolirani od drugih dijelova što je prouzročeno komponentama sa specifičnim funkcijama (npr. ventilima). Stoga krug rashladnog sredstva posjeduje dodatne servisne priključke za vakuumiranje, tlačno rasterećenje ili presurizaciju kruga.

U slučaju da je potrebno provesti **tvrdi lemljenje** na jedinici, uvjerite se da unutar jedinice nema preostalog tlaka. Unutarnji pritisak se mora isputiti iz SVIH servisnih priključaka navedenih na slikama navedenim u nastavku. Lokacija ovisi o tipu modela.



UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

**UPOZORENJE**

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijачem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.

**UPOZORENJE**

Uređaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijач).

**UPOZORENJE**

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.

**UPOZORENJE**

- Upotrebljavajte samo rashladno sredstvo R32. Druge tvari mogu prouzročiti eksploziju i nezgode.
- R32 sadrži fluorirane stakleničke plinove. Vrijednost njegovog potencijala globalnog zatopljenja (GWP) je 675. NE ispuštajte te plinove u atmosferu.
- Prilikom punjenja rashladnog sredstva, UVIJEK nosite zaštitne rukavice i naočale.

Puštanje sustava u rad (vidi "9 Puštanje u rad" [▶ 16])**UPOZORENJE**

Metoda puštanja u pogon MORA biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Pogledajte odjeljak "9 Puštanje u rad" [▶ 16].




3 O pakiranju

Imajte na umu sljedeće:

- Pri isporuci jedinica MORA biti pregledana u pogledu oštećenja i cjelovitosti. Svako oštećenje i nedostajanje dijelova MORA se odmah prijaviti otpremnikovu agenciju za reklamacije.
- Dopremite zapakiranu jedinicu što bliže mjestu konačnog postavljanja da bi se spriječilo oštećenje prilikom transporta.
- Priredite unaprijed putanju po kojoj će se jedinica dovesti do konačnog položaja za ugradnju.

3.1 Vanjska jedinica

3.1.1 Vađenje pribora iz unutarnje jedinice

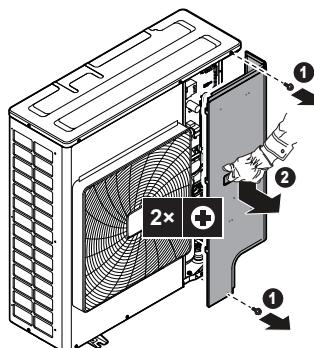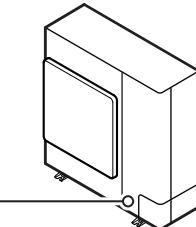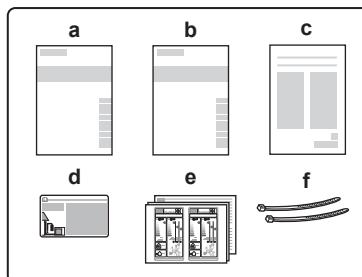

- a Opće mjere opreza
 b Priručnik za instalaciju vanjske jedinice
 c Dodatak (LOT 21)
 d Naljepnica o fluoriranim stakleničkim plinovima
 e Energetska naljepnica
 f Vezice

4 Postavljanje jedinice

4.1 pripremi mesta ugradnje

**UPOZORENJE**

Uređaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijач).

4.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice

Imajte na umu smjernice za razmake. Vidi poglavlje "Tehnički podaci", i slike na unutarnjoj strani prednjeg pokrova.

**INFORMACIJA**

Razina tlaka zvuka je niža od 70 dBA.

**OPREZ**

Uređaj nije za javnu uporabu, postavite ga u čuvani prostor, zaštite ga od lakog pristupa.

Ova jedinica, unutarnja i vanjska, podesna je za postavljanje u prostorima za trgovinu i laku industriju.


Vanjska jedinica predviđena je za postavljanje samo na otvorenom i za sljedeće okolne temperature:

Režim hlađenja	Režim grijanja
-15~46°C DB	-15~15,5°C WB


4 Postavljanje jedinice

4.2 Otvaranje i zatvaranje jedinice

4.2.1 Za otvaranje vanjske jedinice

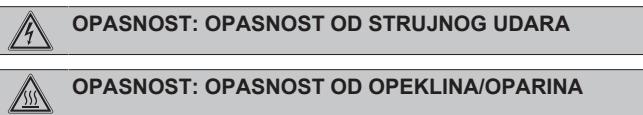


1 Otvorite pristupni poklopac.

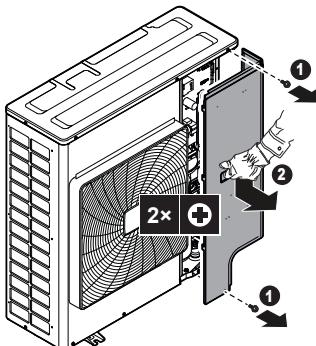


2 Ako je potrebno, uklonite prednju ploču uvoda cijevi. To je npr. potrebno u sljedećim slučajevima:

- "5.1 Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo" [▶ 8].
- "6.4 Za spajanje električnog ozičenja na vanjsku jedinicu" [▶ 11].
- "7 Punjenje rashladnog sredstva" [▶ 12].

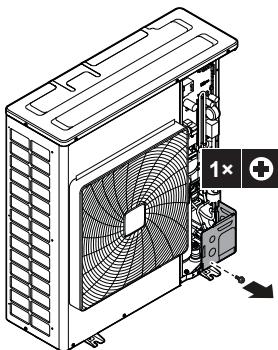


3 Ako je potrebno, uklonite stražnju ploču uvoda cijevi. To je npr. potrebno u sljedećim slučajevima:

- "5.1 Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo" [▶ 8].
- "6.4 Za spajanje električnog ozičenja na vanjsku jedinicu" [▶ 11].

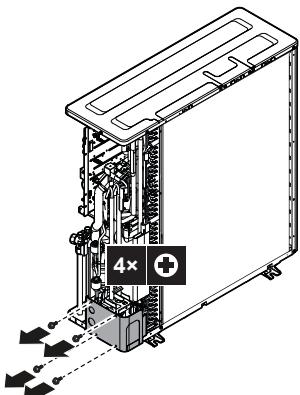

4 Ako je potrebno, otvorite stražnji poklopac. To je npr. potrebno u sljedećim slučajevima:

- "6.4 Za spajanje električnog ozičenja na vanjsku jedinicu" [▶ 11].
- "7 Punjenje rashladnog sredstva" [▶ 12].


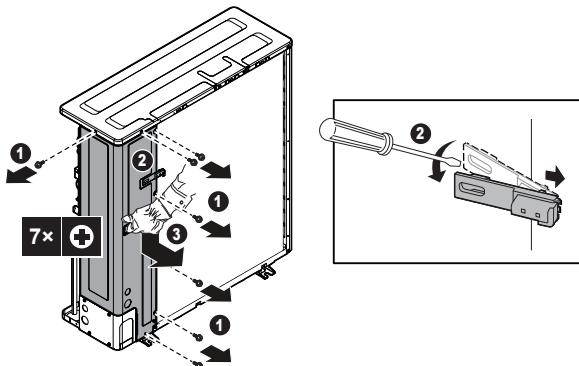


NAPOMENA
Upotrijebite ravni odvijač da uklonite ploču za pričvršćivanje termistora (2).


NIKADA nemojte uklanjati poklopac koji prekriva tijelo termistora.

4.2.2 Za zatvaranje vanjske jedinice

1 Vratite na mjesto prednju i stražnju ploču uvoda cijevi.

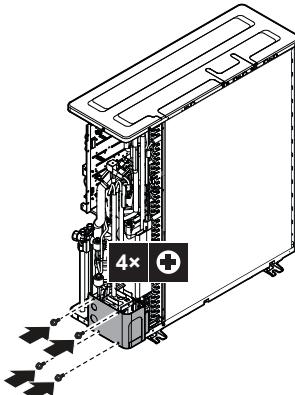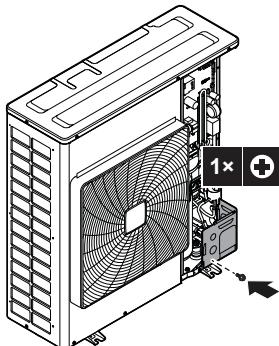


2 Ponovo postavite stražnji poklopac.

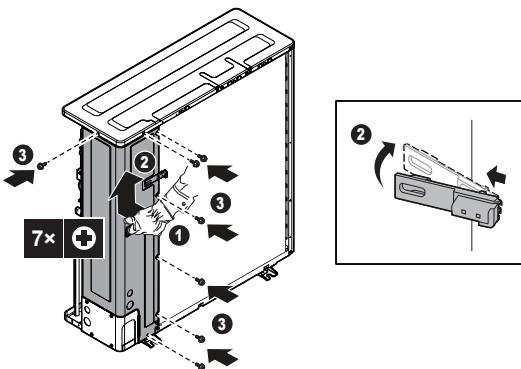

NAPOMENA

Pripazite da kuke ploče za pričvršćivanje termistora (2) ispravno umetnete u stražnji poklopac.


- 3 Ponovo postavite servisni poklopac.

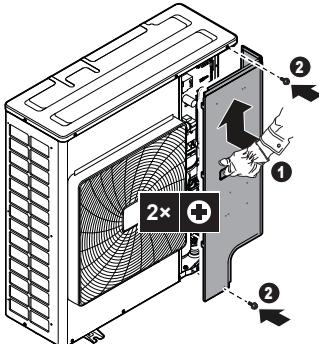

4.3 Montaža vanjske jedinice

4.3.1 Za osiguravanje konstrukcije za postavljanje


Pripremite 4 kompleta sidrenih vijaka, matica i podloški (nije u isporuci) kako slijedi:

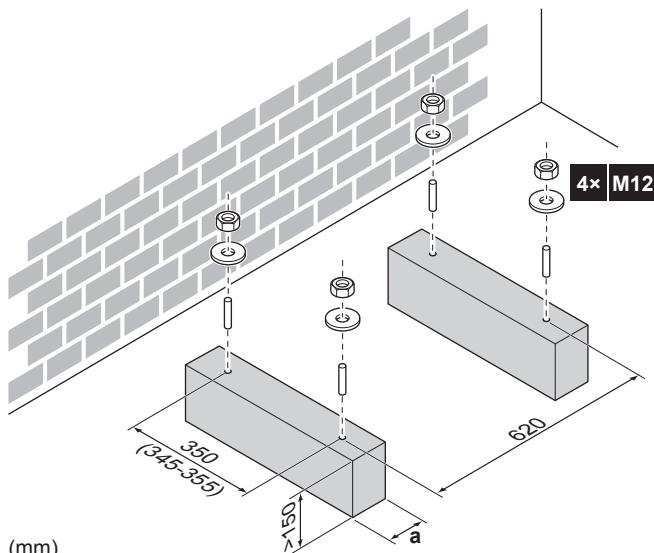

- a Pazite da ne prekrijete ispusne otvore na donjoj ploči jedinice.

INFORMACIJA


Preporučena visina izboženja gornjeg dijela vijaka je 20 mm.

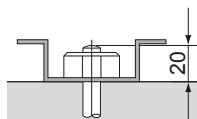**NAPOMENA**

Učvrstite vanjsku jedinicu za vijke temelja pomoću matica i podloški (a). Ako se oguli prevlaka na području učvršćivanja, metal može lako zardati.



4.3.2 Za instaliranje vanjske jedinice

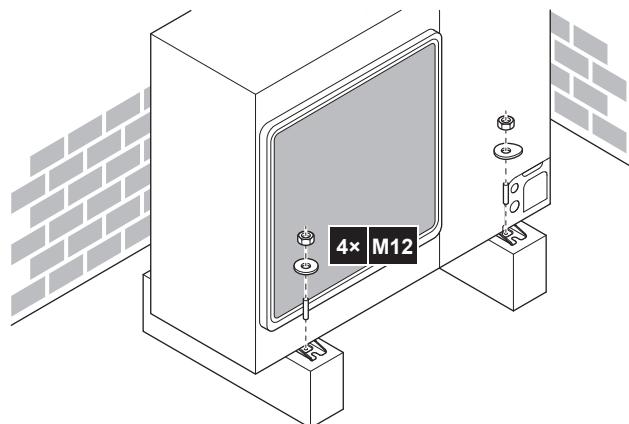


4.3.3 Za osiguravanje pražnjenja

i**INFORMACIJA**


Ako je potrebno možete koristiti komplet ispusnog čepa (lokalna nabava) da se sprječi kapanje otpadne vode.

!**NAPOMENA**

Ako su ispusni otvori na vanjskoj jedinici zakriveni postoljem ili podom, podignite jedinicu kako biste oslobodili prostor od najmanje 150 mm ispod vanjske jedinice.

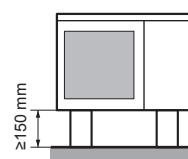

Ispusni otvori (dimenzije u mm)

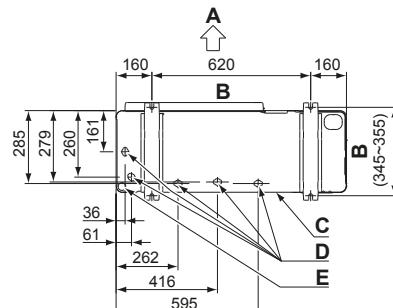


- A Strana pražnjenja
B Udaljenost između točaka sidrenja
C Donji okvir
D Ispusni otvori
E Perforirani otvor za snijeg

Snjeg

U područjima gdje pada snijeg, može doći do nakupljanja i zaledivanja snijega između izmjenjivača topline i vanjske oplate. To može umanjiti učinak uređaja. Da biste to sprječili:

- 1 Otvorite perforirani otvor (a) udarcima na spojna mjesta pomoću ravnog odvijača i čekića.

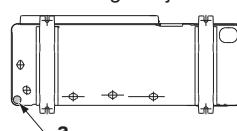



- 2 Uklonite srh i nanesite temeljnu boju na rubove i na okolne površine, kako bi se sprječilo rđanje.

5 Postavljanje cjevovoda

4.3.4 Za sprečavanje prevrtanja vanjske jedinice



U slučaju postavljanja jedinice na mjestima gdje je snažan vjetar može nagnuti, poduzmite sljedeće mjere:

- 1 Pripremite 2 kabela kao što je naznačeno na ilustraciji (lokalna nabava).
- 2 Postavite 2 kabela preko vanjske jedinice.
- 3 Umetnute gumeni podložak (lokalna nabava) između kabela i vanjske jedinice kako biste spriječili grebanje boje kabelima.
- 4 Pričvrstite krajeve kabela.
- 5 Zategnite kablove.

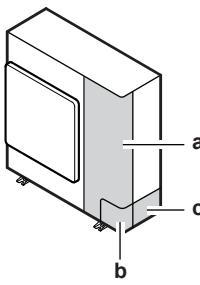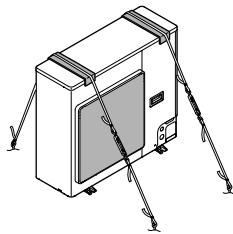

a Servisni poklopac
b Prednja ploča uvoda cijevi
c Stražnja ploča uvoda cijevi

- 2 Otvorite perforirani otvor (a) na ploči dna ili ploči uvoda cijevi, udarcima na spojna mesta pomoću malog ravnog odvijača i čekića. Opcionalno, izrežite prorez (b) pilom za metal.

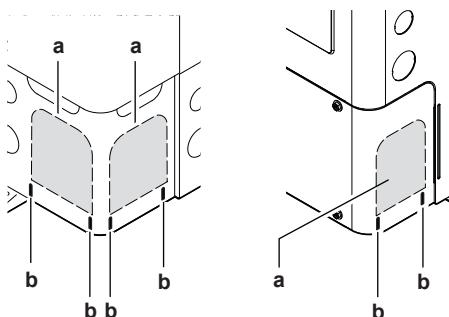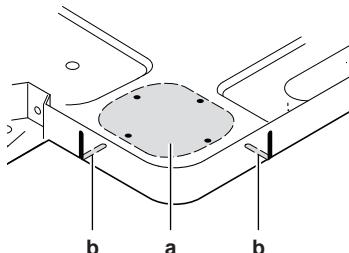

a Perforirani otvor za cijevi
b Prorez

5 Postavljanje cjevovoda

5.1 Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo




OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

5.1.1 Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo na vanjsku jedinicu

Imajte na umu sljedeće:

- Duljina cijevi. Neka vanjski cjevovod bude što je moguće kraći.
- Cijevne spojnice. Zaštitite vanjski cjevovod od fizičkog oštećenja.

Cjevovod za rashladno sredstvo možete uvesti s prednje, donje, bočne ili stražnje strane jedinice.

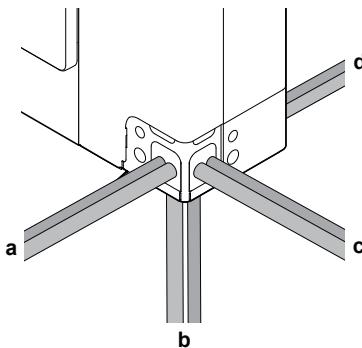

a Spajanje sprjeda
b Spajanje odozdo
c Bočno spajanje
d Stražnje spajanje

1 Uklonite sljedeće ploče:

- Za pojedinosti, vidi "4.2.1 Za otvaranje vanjske jedinice" [▶ 6].
- Uklonite servisni poklopac (a) i prednju ploču uvoda cijevi (b).
 - U slučaju da se cijev rashladnog sredstva uvodi sa stražnje strane jedinice, također uklonite stražnju ploču ulaza cijevi (c).

NAPOMENA

Mjere opreza kod izbjivanja perforiranih otvora:


- Izbjegavajte oštećivanje kućišta i cijevi koje su ispod.
- Nakon izbjivanja otvora, preporučuje se da uklonite srh i nanesete reparaturnu boju na rubove i na okoline završne površine, kako bi se spriječilo rđanje.
- Kada provlačite žice kroz izbjijene otvore, omotajte žice zaštitnom trakom kako ih ne biste oštetili.

NAPOMENA

Izbjegavajte savijanje donje ploče prilikom izbjivanja perforiranog otvora.

3 Spojite cijevi za plin i tekućinu.

- Spojite cjevovod za tekućinu (a) na zaporni ventil tekućine (A).
- Spojite cjevovod za plin (b) na zaporni ventil plina (B).

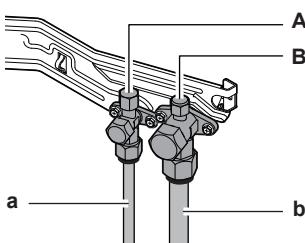


5 Postavljanje cjevovoda

- A Zaporni ventil (tekućina)
- B Zaporni ventil (plin)
- a Cijev za tekućinu
- b Cjevovod plina

4 Izoliranje cjevovod rashladnog sredstva:


- Izolirajte cjevovod za tekućinu (a) i plin (b).
- Omotajte toplinsku izolaciju oko zavoja i zatim izolacioni materijal pokrijte plastičnom vrpcom (e).
- Obavezno pazite da cijevi ne dodiruju bilo koji dio kompresora (d).
- Zabrtvite krajeve izolacije (brtviло, itd.) (c).

Primjer: Spajanje sprijeda

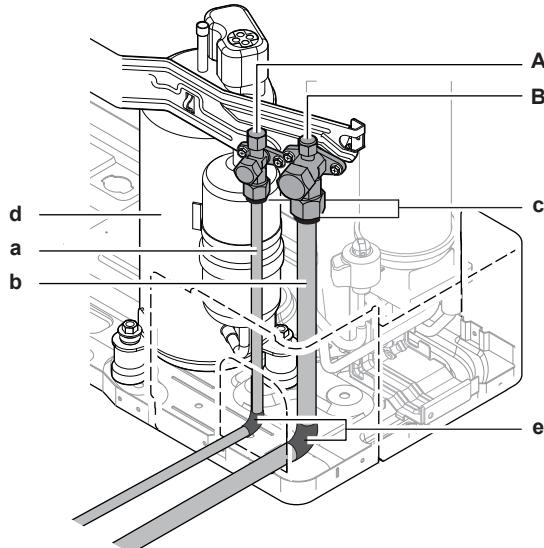

- A Zaporni ventil (tekućina)
- B Zaporni ventil (plin)
- a Cijev za tekućinu
- b Cjevovod plina
- c Izolacijski podlošci
- d Kompressor
- e Plastična vrpca

Primjer: Stražnje spajanje

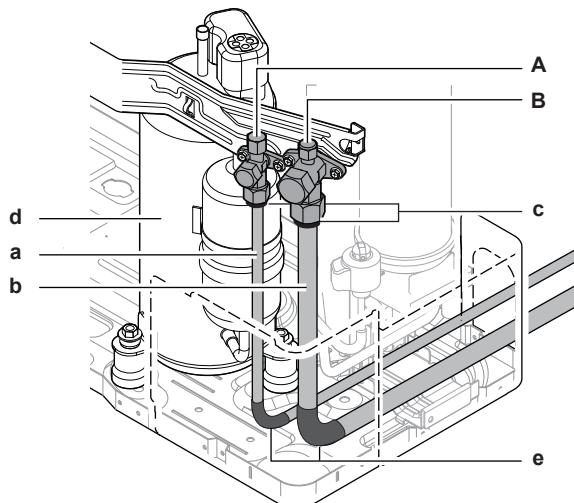

- A Zaporni ventil (tekućina)
- B Zaporni ventil (plin)
- a Cijev za tekućinu
- b Cjevovod plina
- c Izolacijski podlošci
- d Kompressor
- e Plastična vrpca


- 5 Ako je vanjska jedinica postavljena iznad unutarnje jedinicu, pokrijte zaporne ventile (A,B vidj gore) materijalom za brtvljenje da se sprijeći ulazak kondenzirane vode na ventilima u unutarnju jedinicu.

NAPOMENA

Svaki neobloženi dio cijevi može uzrokovati kondenzaciju.


- 6 Ponovo učvrstite servisni poklopac i ploču ulaza cijevi.

- 7 Zabrtvite sve procjepce (primjer: a) da se sprijeći ulazak snijega i malih životinja u sustav.

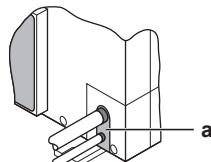

NAPOMENA

Nemojte zapriječiti otvore za zrak. To bi moglo ometati strujanje zraka unutar uređaja.

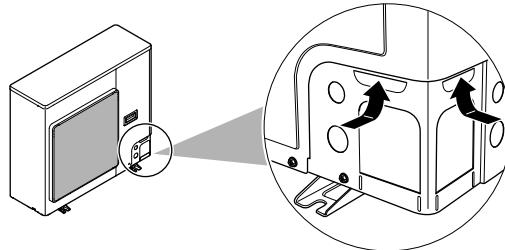

UPOZORENJE



Poduzmite odgovarajuće mjere kako uređaj ne bi postao sklonište malim životinjama. U kontaktu s električnim dijelovima male životinje mogu izazvati neispravnosti u radu, pojavu dima ili vatre.

NAPOMENA

Obavezno otvorite zaporne ventile nakon spajanja rashladnog cjevovoda i obavljenog vakuumskog sušenja. Pokretanje sustava sa zatvorenim zapornim ventilima može pokvariti kompresor.

5.2 Provjera cjevovoda rashladnog sredstva

5.2.1 Ispitivanje cjevovoda rashladnog sredstva: Pojačano

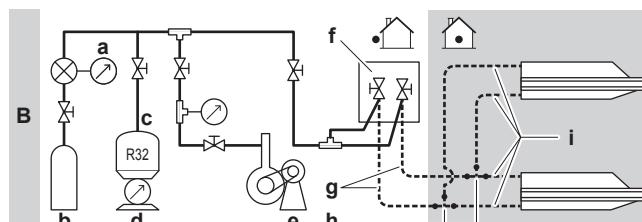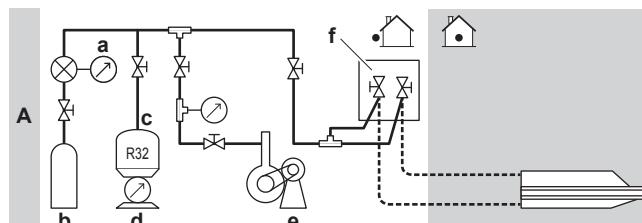

- A Podešeno u slučaju para
- B Podešeno u slučaju dvojnog sklopa
- a Manometar
- b Dušik
- c Rashladno sredstvo
- d Vaga
- e Vakuumska sisaljka

6 Električna instalacija

- f Zaporni ventil
- g Glavni cjevovod
- h Komplet razvodnika rashladnog sredstva
- i Granski cjevovod

5.2.2 Izvođenje tlačne probe

Tlačna proba mora zadovoljavati normu EN378-2.

Postupak ispitivanja zabrtvijenosti



NAPOMENA

NE premašujte maksimalan radni tlak jedinice (pogledajte "PS High" na nazivnoj pločici jedinice).

- 1 Napunite sustav dušikom do tlaka na manometru od najmanje 0,2 MPa (2 bar). Preporučuje se stavljanje pod pritisak od 3,0 MPa (30 bar) radi otkrivanja malih pukotina.
- 2 Provjerite postoji li curenje primjenom otopine za test mjehurićima na sve spojeve.



NAPOMENA

UVIJEK koristite preporučenu ispitnu sapunicu Vašeg dobavljača opreme.

NIKADA nemojte upotrebljavati vodu s otopljenim sapunom:

- Takva otopina sapuna može uzrokovati lom komponenti, ka što su 'holender' matice ili poklopci zapornog ventila.
- Otopina sapuna može sadržavati sol, koja upija vlagu koja će se zalediti kada se cijevi ohlade.
- Otopina sapuna sadrži amonijak što može dovesti do korozije 'holender' spojeva (između mјedene 'holender' matice i bakrene prirubnice).

- 3 Ispustite sav dušik.

5.2.3 Izvođenje vakuumskog isušivanja



NAPOMENA

- Priklučite vakuumsku sisaljku **na oboje** tj. i na servisni priključak zapornog ventila plinske faze i zapornog ventila tekuće faze, da se poveća učinkovitost.
- Provjerite da su zaporni ventili plinske i tekuće faze čvrsto zatvoreni prije provjere curenja ili vakuumskog isušivanja.

- 1 Vakumirajte sustav dok tlak na razvodniku ne pokaže -0,1 MPa (-1 bar).

- 2 Ostavite tako 4-5 minuta pa provjerite tlak:

Ako se tlak...	Tada...
Ne mijenja	U sustavu nema vlage. Postupak je završen.
Povisi	U sustavu ima vlage. Prijedite na sljedeći korak.

- 3 Vakumirajte sustav najmanje 2 sata do konačnog vakuma od -0,1 MPa (-1 bar).

- 4 Nakon isključivanja crpk tlak provjeravajte barem još 1 sat.

- 5 Ako NE uspijete postići ciljni vakuum ili NE MOŽETE održati vakuum 1 sat, učinite sljedeće:

- Ponovo provjerite ima li propuštanja.
- Ponovo provedite postupak vakuumskog isušivanja.



NAPOMENA

Obavezno otvorite zaporne ventile nakon spajanja rashladnog cjevovoda i obavljenog vakuumskog sušenja. Pokretanje sustava sa zatvorenim zapornim ventilima može pokvariti kompresor.

6 Električna instalacija



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA



UPOZORENJE

Uređaj MORA biti instaliran u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.



UPOZORENJE

Za kable napajanja UVIJEK upotrebljavajte višežilni kabel.



UPOZORENJE

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.



OPREZ

NE gurajte i NE postavljajte predugi kabel u jedinicu.



OPREZ

Za upotrebu jedinica uz primjenu postavki alarma temperature preporučljivo je predvidjeti kašnjenje signaliziranja alarme od 10 minuta u slučaju prekoračenja temperature alarme. Jedinica se može zaustaviti na nekoliko minuta tijekom normalnog rada zbog "odleđivanja jedinice" ili dok je "termostatski zaustavljen".

6.1 O električnoj usklađenosti

RZASG100~140MUV

Oprema zadovoljava normu EN/IEC 61000-3-12 (Europski međunarodni tehnički standard koji propisuje ograničenje za harmonične struje proizvedene opremom koja je priključena na sustav javne niskonaponske mreže s ulaznom strujom $>16\text{ A}$ i $\leq 75\text{ A}$ po fazi.).

RZASG100~140MUY

Oprema zadovoljava normu EN/IEC 61000-3-2 (Europski međunarodni tehnički standard koji propisuje ograničenje za harmonične struje proizvedene opremom koja je priključena na sustav javne niskonaponske mreže s ulaznom strujom $\leq 16\text{ A}$ po fazi.).

6.2 Smjernice pri spajanju električnog ožičenja

Zatezni momenti

Stavka	Moment sile stezanja (N·m)
M4 (X1M)	1,2~1,8
M4 (uzemljenje)	1,2~1,4
M5 (X1M)	2,0~3,0
M5 (uzemljenje)	2,4~2,9



NAPOMENA

Ako je na priključku žice ograničeni prostor upotrijebite savijenu zatvorenu kabelsku stopicu na gnječenje.

6.3 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja

Komponenta		RZASG100~140MUV			RZASG100~140MUY				
		100	125	140	100	125	140		
Kabel električnog napajanja	MCA ^(a)	22,7 A	29,2 A	28,5 A	14,9 A	15,7 A	15,4 A		
	Raspon napona	220~240 V			380~415 V				
	Faza	1~			3N~				
	Frekvencija	50 Hz							
	Dimenzije žice	Mora biti u skladu s nacionalnim propisima o električnim instalacijama			3-žilni kabel	5-žilni kabel			
					Presjek žice na temelju struje, ali ne manje od:				
Kabel međusobnog povezivanja (unutarnja↔vanjska)	Presjek žice	Minimum 4,0 mm ²			Minimum 2,5 mm ²				
	Napon	220-240 V							
		Koristite samo žicu usklađenu s normom i s dvostrukom izolacijom i prikladnu za odgovarajući napon.			4-žilni kabel				
Preporučeni vanjski osigurač		25 A	32 A	16 A					
Strujna zaštitna sklopka - FID / prekidač na rezidualnu struju		Mora biti u skladu s nacionalnim propisima o električnim instalacijama							

^(a) MCA=minimalna jakost struje u krugu. Navedene su vrijednosti maksimalne vrijednosti (točne vrijednosti pronaći ćete u podacima o električnom sustavu kombinacije s vanjskim jedinicama).



NAPOMENA

Preporučujemo uporabu punih (jednožilnih) žica. Ako se koriste upletene žice, lagano usučite žice vodiča kako biste učvrstili kraj vodiča ili za izravnu upotrebu u stezaljci ili za umetanje u okruglu stopicu na gnječenje. Pojedinosti su opisane u odlomku "Smjernice za spajanje električnog ožičenja" u referentnom vodiču za instalatera.

6.4 Za spajanje električnog ožičenja na vanjsku jedinicu




NAPOMENA

- Slijedite shemu električnih vodova (isporučenu s jedinicom, nalazi se s unutarnje strane servisnog poklopca).
- Pazite dobro da električni vodovi NE ometaju pravilno vraćanje na mjesto servisnog poklopca.

1 Uklonite servisni poklopac.

2 Spojite spojne kable i električno napajanje kako slijedi:

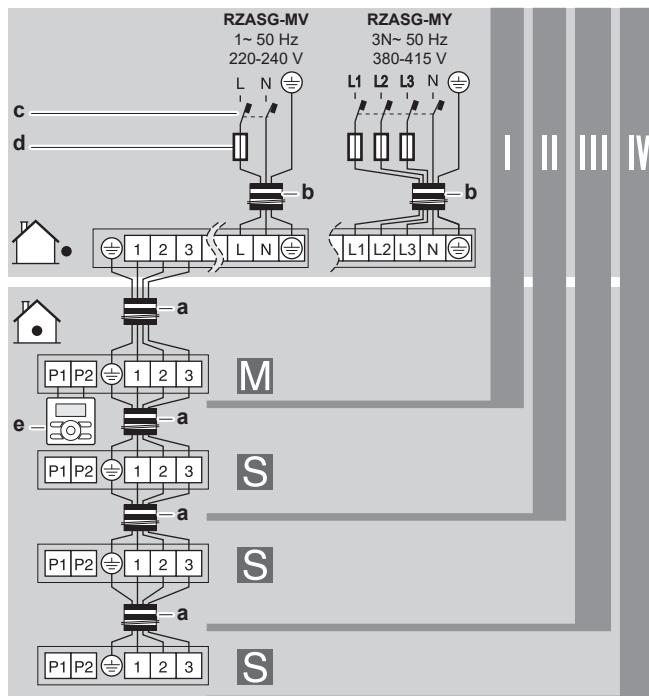

I, II, III, IV Par, dvojna, trostruka i dvostruka dvojna

M, S Glavna, podređena

a Spojni kabeli

b Kabel električnog napajanja


c Strujni zaštitni prekidač - FID

d Osigurač

e Korisničko sučelje

Primjer: RZASG100~140MUV

7 Punjenje rashladnog sredstva

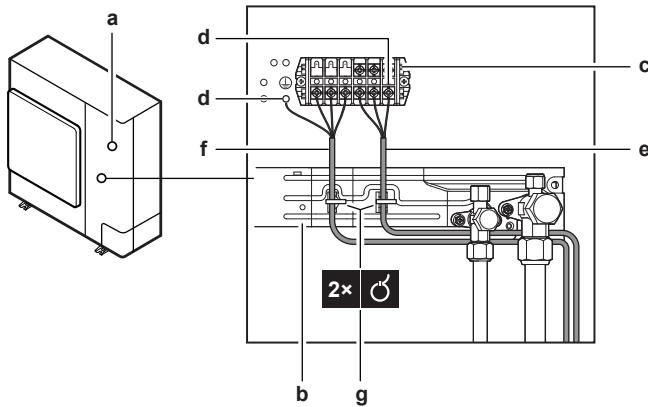

- a Razvodna kutija
b Pričvrsna ploča zapornog ventila
c Redne stezaljke
d Žica uzemljenja
e Kabel električnog napajanja
f Kabel za međuvezu
g Pritezna traka

- 3 Učvrstite kabele (električno napajanje i spojni kabel) pomoću kabelskih vezica za učvrsnu ploču zapornog ventila i položite žice prema gornjoj ilustraciji.
- 4 Izaberite perforirani otvor i uklonite ga udarcima na spojna mesta pomoću ravnog odvijača i čekića.
- 5 Provedite ožičenje kroz okvir i spojite ga s njim kod izbjnog otvora.

Vođenje kroz okvir	<p>Odaberite jednu od 3 mogućnosti:</p> <p>a Kabel električnog napajanja b Spojni kabel</p>
Spajanje na okvir	<p>Prilikom provlačenja kabela iz jedinice u perforirani otvor može se umetnuti zaštitni umetak za vodove (PG umetci).</p> <p>Kad ne koristite kanal za žice, obavezno zaštiti žice vinilnim cijevima kako biste sprječili da rub perforiranog otvora prereže žice.</p> <p>A Unutar vanjske jedinice B Izvan vanjske jedinice a Žica b Čahura c Matica d Okvir e Crijevo</p>

NAPOMENA

Mjere opreza kod izbijanja perforiranih otvora:

- Izbjegavajte oštećivanje kućišta i cijevi koje su ispod.
- Nakon izbijanja otvora, preporučuje se da uklonite srh i nanesete reparaturnu boju na rubove i na okolne završne površine, kako bi se sprječilo rđanje.
- Kada provlačite žice kroz izbijene otvore, omotajte žice sa štitnom trakom kako ih ne biste oštetili.

6 Ponovo učvrstite servisni poklopac.

7 Na vod električnog napajanja priključite strujnu zaštitnu sklopku - FID i osigurač.

7 Punjenje rashladnog sredstva

7.1 O punjenju rashladnog sredstva

Vanjska jedinica je tvornički napunjena rashladnim sredstvom, ali u nekim slučajevima može biti potrebno sljedeće:

Što	Kada
Punjenje dodatnog rashladnog sredstva	Kada je ukupna duljina cijevi tekuće faze veća od navedene (vidi kasnije).
Potpuno ponovno punjenje rashladnog sredstva	Primjer: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kod premještanja sustava. ▪ Nakon curenja.

Punjene dodatnog rashladnog sredstva

Prije punjenja dodatnog rashladnog sredstva, utvrdite da je **vanjski cjevovod** vanjske jedinice ispitana (tlačna proba, vakuumsko sušenje).

INFORMACIJA

Ovisno o jedinicama i/ili uvjetima instalacije, može biti potrebno prethodno spojiti električno ožičenje da biste mogli puniti rashladno sredstvo.

Tipičan redoslijed rada – Punjenje dodatnog rashladnog sredstva tipično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Određivanje treba li i koliko dodatnog punjenja.
- 2 Ako treba, napuniti dodatno rashladno sredstvo.
- 3 Ispunjavanje naljepnice o fluoriranim stakleničkim plinovima i njeno postavljanje unutar vanjske jedinice.

Potpuno ponovno punjenje rashladnog sredstva

Prije potpunog ponovnog punjenja rashladnog sredstva, obavezno treba biti učinjeno sljedeće:

- 1 Sve rashladno sredstvo je uklonjeno iz sustava.
- 2 Ispitan je **vanjski cjevovod** vanjske jedinice (tlačna proba, vakuumsko sušenje).
- 3 Izvršeno je vakuumsko sušenje **nutarnjeg cjevovoda** rashladnog sredstva vanjske jedinice.

NAPOMENA

Prije dovršetka ponovnog punjenja izvedite vakuumsko isušivanje i na unutarnjem cjevovodu rashladnog sredstva vanjske jedinice.



NAPOMENA

Za izvođenje vakuumskog sušenja ili ponovnog punjenja unutarnjeg cjevovoda vanjske jedinice rashladnim sredstvom neophodno je aktivirati vakuumski način rada (vidi "7.4.2 Aktiviranje/isključivanje vakuumskog načina rada" ▶ 15) koje će otvoriti potrebne ventile u krugu rashladnog sredstva kako bi se postupak vakumiranja ili ponovnog punjenja mogao ispravno obaviti.

- Prije vakuumskog sušenja ili ponovnog punjenja, aktivirajte postavku "vacuum mode" (vakuumski način rada).
- Nakon vakuumskog sušenja ili ponovnog punjenja, isključite postavku "vacuum mode" (vakuumski način rada).




UPOZORENJE

Neki dijelovi kruga rashladnog sredstva mogu biti izolirani od drugih dijelova što je prouzročeno komponentama sa specifičnim funkcijama (npr. ventilima). Stoga krug rashladnog sredstva posjeduje dodatne servisne priključke za vakuumiranje, tlačno rasterećenje ili presurizaciju kruga.


U slučaju da je potrebno provesti **tvrdi lemljenje** na jedinici, uvjerite se da unutar jedinice nema preostalog tlaka. Unutarnji pritisak se mora ispustiti iz SVIH servisnih priključaka navedenih na slikama navedenim u nastavku. Lokacija ovisi o tipu modela.

4-5 HP

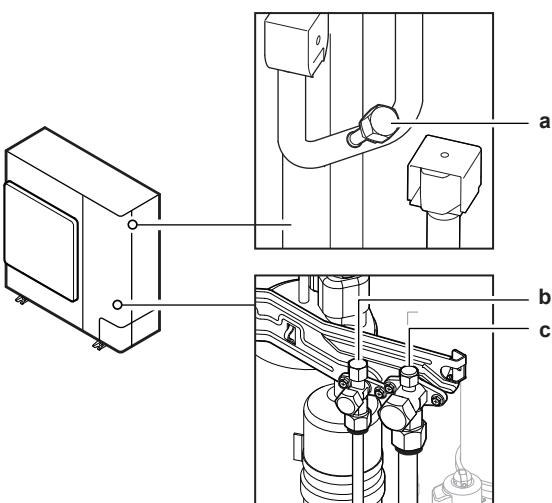

- a Unutrašnji servisni priključak
- b Zaporni ventil sa servisnim priključkom (za tekućinu)
- c Zaporni ventil sa servisnim priključkom (za plin)

6 HP

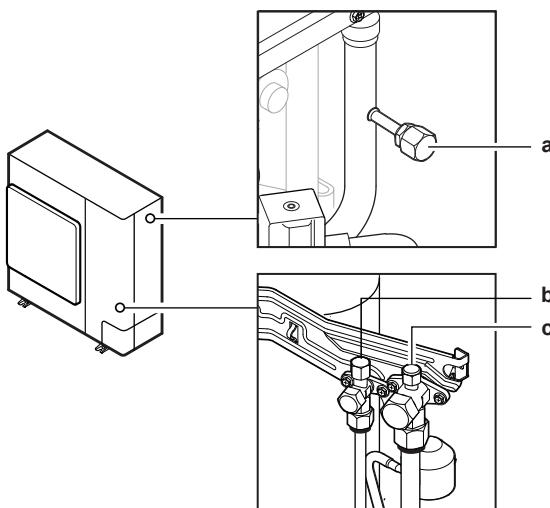

- a Unutrašnji servisni priključak
- b Zaporni ventil sa servisnim priključkom (za tekućinu)
- c Zaporni ventil sa servisnim priključkom (za plin)

Tipičan redoslijed rada – Potpuno ponovno punjenje dodatnog rashladnog sredstva tipično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Određivanje koliko rashladnog sredstva puniti.
- 2 Punjenje rashladnog sredstva.
- 3 Ispunjavanje naljepnice o fluoriranim stakleničkim plinovima i njeno postavljanje unutar vanjske jedinice.

7.2 O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GWP): 675

Ovisno o važećim propisima, mogu se zahtijevati periodične provjere curenja rashladnog sredstva. Obratite se svom instalateru za pojedinosti.



UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.



UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.



UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen u prostoriju u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač).

7 Punjenje rashladnog sredstva



UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.

Primjeri

Raspored		Dodatna količina rashladnog sredstva (R)	
		Slučaj: Dvojna, standardna dimenzija cijevi za tekućinu	
1	G1	Ukupno Ø9,5 => G1=35 m	
	G2	Ukupno Ø6,4 => G2=7+5=12 m	
2		Slučaj: G1>30 m	
	R1	Duljina=G1-30 m=5 m => R1=0,35 kg	
	R2	Duljina=G2=12 m => R2=0,4 kg	
3	R	R=R1+R2=0,35+0,4=0,75 kg	
		Slučaj: Trostruka, standardna dimenzija cijevi za tekućinu	
1	G1	Ukupno Ø9,5 => G1=5 m	
	G2	Ukupno Ø6,4 => G2=15+12+17=44 m	
2		Slučaj: G1≤30 m (i G1+G2>30 m)	
	R1	R1=0,0 kg	
	R2	Duljina=G1+G2-30 m = 5+44-30=19 m => R2=0,4 kg	
3	R	R=R1+R2=0,0+0,4=0,4 kg	

7.3 Punjenje dodatnog rashladnog sredstva

7.3.1 Određivanje količine dodatnog rashladnog sredstva

Da se odredi je li potrebno dodatno punjenje rashladnog sredstva

Ako je	Tada
(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)≤30 m (duljina bez punjenja)	Ne trebate ulijevati dodatno rashladno sredstvo.
(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)>30 m (duljina bez punjenja)	Morate ulijevati dodatno rashladno sredstvo. Za potrebe budućeg servisiranja, na donjoj tablici zaokružite odabranu količinu.



INFORMACIJA

Duljina cijevi je najdulja jednosmjerna duljina cjevovoda za tekućinu.

Da se odredi količina dodatnog punjenja rashladnog sredstva (R u kg) (u slučaju para)

	L1 (m)
L1:	30~40 m 40~50 m
R:	0,35 kg 0,7 kg

Da se odredi količina dodatnog punjenja rashladnog sredstva (R u kg) (u slučaju dvojnog, trostrukog i dvostrukog dvojnog)

1 Odredite R1 i R2.

Ako je	Tada
G1>30 m	Upotrijebite donju tablicu da odredite R1
G1≤30 m (i G1+G2>30 m)	R1=0,0 kg. Upotrijebite donju tablicu da odredite R2

	Duljina (ukupna duljina tekuće faze-30 m)				
	0~10 m	10~20 m	20~30 m	30~40 m	40~45 m
R1:	0,35 kg	0,7 kg	1,05 kg	1,4 kg	
R2:	0,2 kg	0,4 kg	0,6 kg	0,8 kg	1 kg ^(a)

^(a) Samo za RZASG100+125.

2 Odredite dodatnu količinu rashladnog sredstva: R=R1+R2.

7.3.2 Punjenje rashladnog sredstva: Postav

Vidi "5.2.1 Ispitivanje cjevovoda rashladnog sredstva: Pojačano" [▶ 9].

7.3.3 Za punjenje dodatnog rashladnog sredstva



UPOZORENJE

- Upotrebljavajte samo rashladno sredstvo R32. Druge tvari mogu prouzročiti eksploziju i nezgode.
- R32 sadrži fluorirane stakleničke plinove. Vrijednost njegovog potencijala globalnog zatopljenja (GWP) je 675. NE ispuštanje te plinove u atmosferu.
- Prilikom punjenja rashladnog sredstva, UVIJEK nosite zaštitne rukavice i naočale.

Preduvjet: Prije punjenja rashladnog sredstva, utvrđite da je cjevovod spojen i ispitana (tlačna proba i vakuumsko sušenje).

- Priključite bosu s rashladnim sredstvom i na servisni priključak zapornog ventila plinske faze i zapornog ventila tekuće faze.
- Napunite dodatnu količinu rashladnog sredstva.
- Otvorite zaporne ventile.

7.4 Potpuno ponovno punjenje rashladnog sredstva

7.4.1 Za određivanje količine kompletног punjenja

Za određivanje količine kompletнog punjenja (kg)

Model	Duljina ^(a)		
	5~30 m	30~40 m	40~50 m
RZASG100-125	2,6 kg	2,95 kg	3,3 kg
RZASG140	2,9 kg	3,25 kg	3,6 kg

^(a) Duljina=L1 (par); L1+L2 (dvojna, trostruka); L1+L2+L4 (dvostruka dvojna)

8 Dovršetak postavljanja vanjske jedinice

7.4.2 Aktiviranje/isključivanje vakuumskog načina rada


Opis

Za vakuumsko isušivanje ili potpuno punjenje unutarnjeg cjevovoda rashladnog sredstva vanjske jedinice mora se aktivirati način vakuumiranja koji će otvoriti potrebne ventile u krugu rashladnog sredstva kako bi se postupak vakuumiranja ili punjenja rashladnog sredstva mogli pravilno izvršiti.

Aktiviranje vakuumskog načina rada:

Aktiviranje vakuumskog načina rada vrši se putem tipkala BS* na tiskanoj pločici (A1P) i očitavanjem povratne informacije s predočnika od 7 segmenata.

Preklopnicima i tipkalima rukujte pomoću izoliranog štapića (poput kemijske olovke) kako biste izbjegli dodirivanje dijelova pod naponom.

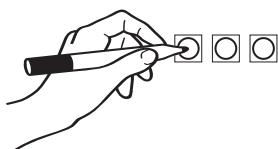

- 1 Kada je uređaj pod naponom i ne radi, držite pritisnuto tipkalo BS1 5 sekundi.

Rezultat: Doći će u mod postavki, a predočnika od 7 segmenata će prikazivati '2 0 0'.

- 2 Pritisnite tipku BS2 dok ne dođete do stranice **2-28**.
- 3 Kada ste na stranici **2-28**, pritisnite jedanput tipku BS3.
- 4 Promijenite postavku na '1' tako da jedanput pritisnete tipku BS2.
- 5 Pritisnite tipku BS3 jedanput.
- 6 Kada predočnik više ne trepće, pritisnite ponovo tipku BS3 da se aktivira vakuumski način rada.

Isključivanje vakuumskog načina rada:

Nakon vakuumiranja ili punjenja jedinice, isključite vakuumski način rada vraćanjem postavke '0'.

Po dovršetku servisiranja, obavezno vratite poklopac na kutiju električkih komponenti i zatvorite poklopac prednje ploče za pregled.



NAPOMENA

Uvjerite se da su sve vanjske ploče, osim servisnog poklopca na razvodnoj kutiji, tijekom radova zatvorene.

Čvrsto zatvorite poklopac razvodne kutije s električnim komponentama prije uključivanja napajanja.

7.4.3 Punjenje rashladnog sredstva: Postav

Vidi "5.2.1 Ispitivanje cjevovoda rashladnog sredstva: Pojačano" [▶ 9].

7.4.4 Potpuno ponovno punjenje rashladnog sredstva



UPOZORENJE


- Upotrebljavajte samo rashladno sredstvo R32. Druge tvari mogu prouzročiti eksploziju i nezgode.
- R32 sadrži fluorirane stakleničke plinove. Vrijednost njegovog potencijala globalnog zatopljenja (GWP) je 675. NE ispuštanje te plinove u atmosferu.
- Prilikom punjenja rashladnog sredstva, UVIJEK nosite zaštitne rukavice i naočale.

Preduvjet: Prije potpunog ponovnog punjenja rashladnog sredstva, obavezno provjerite da je sustav ispuštan, provjerite je li **vanjski** cjevovod vanjske jedinice ispitana (tlačna proba, vakuumsko sušenje) i je li izvršeno je vakuumsko sušenje **nutarnjeg** cjevovoda rashladnog sredstva vanjske jedinice.

- 1 Ako već nije učinjeno (radi vakuumskog sušenja jedinice), aktivirajte vakuumski način rada (vidi "7.4.2 Aktiviranje/isključivanje vakuumskog načina rada" [▶ 15]).
- 2 Priklučite bocu rashladnog sredstva na servisni priključak zapornog ventila tekućine.
- 3 Otvorite zaporni ventil tekućine.
- 4 Napunite cijelu količinu rashladnog sredstva.
- 5 Isključite vakuumski način rada (vidi "7.4.2 Aktiviranje/isključivanje vakuumskog načina rada" [▶ 15]).
- 6 Otvorite zaporni ventil plina.

7.5 Postavljanje naljepnice o fluoriranim stakleničkim plinovima

- 1 Popunite naljepnicu na slijedeći način:

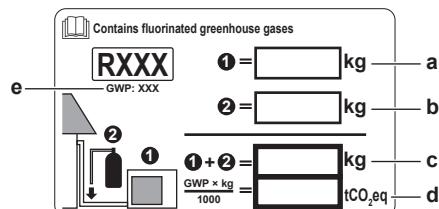

- a Tvornički punjeno rashladno sredstvo: pogledajte nazivnu pločicu jedinice
- b Punjenje dodatne količine rashladnog sredstva
- c Ukupno punjenje rashladnog sredstva
- d **Količina fluoriranih stakleničkih plinova** ukupnog punjenja rashladnog sredstva izražene u tonama ekvivalenta CO₂.
- e GWP = Potencijal globalnog zagrijavanja



NAPOMENA

Važeći propisi o **fluoriranim stakleničkim plinovima** zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude izraženo i u težini i u ekvivalentu CO₂.

Formula za izračun količine ekvivalenta CO₂ u tonama: GWP vrijednost rashladnog sredstva × ukupna količina punjenja rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Koristite GWP vrijednost navedenu na naljepnici punjenja rashladnog sredstva.

- 2 Pričvrstite natpis na unutarnji dio vanjske jedinice. Postoji namjensko mjesto za to na naljepnici električne sheme.

8 Dovršetak postavljanja vanjske jedinice

8.1 Izoliranje cjevi rashladnog sredstva

Po završetku postupka punjenja, cjevovod se mora izolirati. Uzeti u obzir slijedeće točke:

- Obavezno izolirajte cjevovod za tekućinu i plin (za sve jedinice).
- Upotrebljavajte otpornu polietilensku pjenu koja može podnijeti temperaturu od 70°C za cjevovod tekuće faze i polietilensku pjenu koja može podnijeti temperaturu od 120°C za cjevovod plinske faze.


9 Puštanje u rad

- Pojačajte izolaciju na cjevovodu rashladnog sredstva u skladu s uvjetima u okolini.

Temperatura okoline	Vlažnost	Minimalna debljina
≤30°C	75% do 80% relativne vlage	15 mm
>30°C	≥80% relativne vlage	20 mm


Između vanjske i unutarnje jedinice

- Izolirajte i pričvrstite cijevi rashladnog sredstva i kablove na sljedeći način:

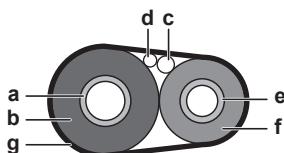

- a Cijev za plin
- b Izolacija cijevi za plin
- c Kabel za međuvezu
- d Vanjsko ožičenje (ako je primjenjivo)
- e Cijev za tekućinu
- f Izolacija cijevi za tekućinu
- g Završna traka

- Postavite servisni poklopac.

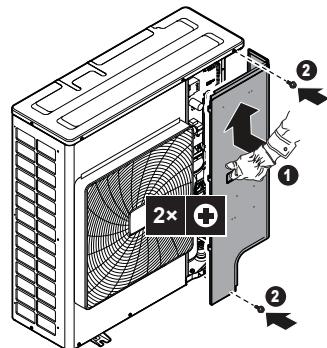

8.2 Za provjeru otpora izolacije kompresora



NAPOMENA

Ako se, nakon postavljanja, rashladno sredstvo nakuplja u kompresoru, otpor izolacije preko polova se može sniziti, ali ako iznosi najmanje $1 \text{ M}\Omega$, tada jedinica neće prekinuti rad.

- Upotrijebite mega tester od 500 V prilikom mjerjenja izolacije.
- NEMOJTE upotrebljavati mega-ispitivač za krugove niskog napona .

- Izmjerite otpor izolacije preko polova.

Ako je	Tada
$\geq 1 \text{ M}\Omega$	Otpor izolacije je u redu. Postupak je završen.
$<1 \text{ M}\Omega$	Otpor izolacije nije u redu. Prijedite na sljedeći korak.

- Uključite napajanje i 6 sati ga ostavite uključeno.

Rezultat: Kompressor će se ugrijati i sve rashladno sredstvo u kompresoru će ispariti.

- Izmjerite ponovo otpor izolacije.

9 Puštanje u rad

Molimo pružite kupcu podatke Eco dizajna sukladno normi (EU)2016/2281. Ti se podaci mogu naći u Referentnom vodiču za instalatera ili na web-sjedištu Daikin.



NAPOMENA

UVIJEK rukujte jedinicom s termistorima i/ili tlačnim osjetnicima/sklopkama. U PROTIVNOM, kao posljedica može izgorjeti kompresor.

9.1 Popis provjera prije puštanja u rad

- Nakon postavljanja jedinice, provjerite stavke navedene dolje.
- Zatvorite jedinicu.
- Uključite napajanje jedinice.

<input type="checkbox"/>	Pročitajte cjelovite upute za postavljanje koje su navedene u referentnom vodiču za instalatera.
<input type="checkbox"/>	Unutarnje jedinice su pravilno je postavljene.
<input type="checkbox"/>	U slučaju upotrebe bežičnog korisničkog sučelja: Instalirana je ukrasna ploča unutrašnje jedinice s infracrvenim prijemnikom.
<input type="checkbox"/>	Vanjska jedinica pravilno je postavljena.
<input type="checkbox"/>	Sljedeća lokalna ožičenja postavljena su u skladu s ovim dokumentom i važećim zakonima: <ul style="list-style-type: none">Između lokalno nabavljene ploče i unutarnje jediniceIzmeđu vanjske i unutarnje jedinice (glavne)Između unutarnjih jedinica
<input type="checkbox"/>	NEMA nedostajućih ili zamijenjenih faza.
<input type="checkbox"/>	Sustav je pravilno uzemljen i terminali uzemljenja su zategnuti.
<input type="checkbox"/>	Osigurači ili lokalno postavljeni zaštitni uređaji postavljaju se u skladu su s ovim dokumentom i NE smiju biti premošteni.
<input type="checkbox"/>	Napon napajanja mora odgovarati naponu na identifikacijskoj naljepnici uređaja.
<input type="checkbox"/>	NEMA olabavljениh spojeva niti oštećenih električnih dijelova u razvodnoj kutiji.
<input type="checkbox"/>	Otpor izolacije kompresora je u redu.
<input type="checkbox"/>	NEMA oštećenih dijelova niti prikliještenih cijevi unutar unutarnje i vanjske jedinice.
<input type="checkbox"/>	Rashladno sredstvo NE curi.
<input type="checkbox"/>	Postavljene su cijevi odgovarajuće veličine i cijevi su pravilno izolirane.
<input type="checkbox"/>	Zaporni ventili (plina i tekućine) na vanjskoj jedinici potpuno su otvoreni.

9.2 Izvođenje pokusnog rada

Ovaj zadatak je primjenjiv samo kada se koristi korisničko sučelje BRC1E52.

- Kada se koristi BRC1E51, pogledajte u priručnik za postavljanje korisničkog sučelja.
- Kada se koristi BRC1D, pogledajte u servisni priručnik korisničkog sučelja.



NAPOMENA

NEMOJTE prekidati pokusni rad.




**INFORMACIJA**

Pozadinsko svjetlo. Za izvođenje postupka UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA na korisničkom sučelju, pozadinsko svjetlo ne treba svijetliti. Za svaki drugi postupak, ono prvo treba biti upaljeno. Pozadinsko osvjetljenje svijetli ±30 sekundi kada pritisnete tipku.

1 Provedite uvodne korake.

#	Akcija
1	Otvorite zaporni ventil tekućine i zaporni ventil plina uklanjanjem kape i okretanjem imbus ključem u smjeru suprotnom od kazaljke sata dok se ne zaustavi.
2	Zatvorite servisni poklopac da sprječite električni udar.
3	Kako biste zaštitali kompresor, obavezno uključite napajanje 6 sati prije početka rada.
4	Na korisničkom sučelju, podesite jedinicu na postupak hlađenja.

2 Pokrenite pokusni rad.

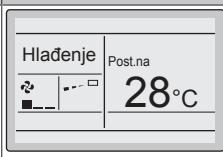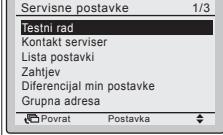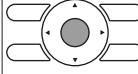
#	Akcija	Rezultat
1	Idite na početni izbornik.	
2	Držite pritisnuto najmanje 4 sekunde.	Prikazuje se izbornik Servisne postavke. 
3	Izaberite Testni rad.	
4	Pritisnite.	Na početnom izborniku se prikazuje Testni rad. 
5	Pritisnite unutar 10 sekundi.	Počinje pokusni rad. 

3 Provjerite stanje rada kroz 3 minute.**4 Provjerite djelovanje smjera strujanja zraka.**

#	Akcija	Rezultat
1	Pritisnite.	
2	Izaberite Položaj 0.	

#	Akcija	Rezultat
3	Promijenite položaj.	Ako se krilce usmjeravanja zraka miče, rad unutarnje jedinice je u redu.  Ako se ne miče, rad nije u redu.
4	Pritisnite.	Prikazuje se početni izbornik. 

5 Zaustavite pokusni rad.
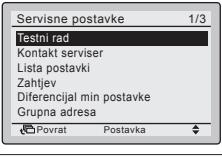
#	Akcija	Posljedica
1	Držite pritisnuto najmanje 4 sekunde.	Prikazuje se izbornik Servisne postavke.
2	Izaberite Testni rad.	
3	Pritisnite.	Jedinica se vraća na normalan rad i prikazuje se početni izbornik. 

9.3 Kodovi grešaka kod izvođenja pokusnog rada

Ako instaliranje vanjske jedinice NIJE ispravno izvedeno, na korisničkom sučelju se mogu prikazati sljedeći kodovi grešaka:

Kód greške	Mogući uzrok
Ništa nije prikazano (trenutno podešena temperatura se ne prikazuje)	<ul style="list-style-type: none"> Ožičenje je otplojeno ili je nepravilno (između napajanja i vanjske jedinice, između vanjske i unutarnjih jedinica i između unutarnje jedinice i korisničkog sučelja). Možda je pregorio osigurač na tiskanoj pločici vanjske jedinice.
E3, E4 ili L8	<ul style="list-style-type: none"> Zaporni ventili su zatvoreni. Zapriječen je ulaz ili izlaz zraka.
E7	Nedostaje faza u slučaju jedinica s trofaznim napajanjem. Napomena: Rad neće biti moguć. Isključite napajanje, ponovo provjerite ožičenje i zamijenite mjesto dvjema od tri električne žice.
L4	Zapriječen je ulaz ili izlaz zraka.
U0	Zaporni ventili su zatvoreni.
U2	<ul style="list-style-type: none"> Postoji neravnoteža napona. Nedostaje faza u slučaju jedinica s trofaznim napajanjem. Napomena: Rad neće biti moguć. Isključite napajanje, ponovo provjerite ožičenje i zamijenite mjesto dvjema od tri električne žice.
U4 ili UF	Ožičenje među jedinicama nije ispravno.
UA	Vanjska i unutarnja jedinica nisu kompatibilne.

10 Zbrinjavanje otpada



NAPOMENA

- Detektor pogrešnog redoslijeda faza kod ovog proizvoda radi samo kada se proizvod pokreće. Zbog toga otkrivanje pogrešnog odabira faze nije moguće izvesti tijekom normalnog rada uređaja.
- Detektor pogrešnog odabira faze je izrađen tako da zaustavi rad proizvoda u slučaju nenormalnih pojava pri pokretanju proizvoda.
- Zamijenite 2 od 3 faze (L1, L2 i L3) tijekom zaštite od pogrešnog odabira faze.

10 Zbrinjavanje otpada

Ovaj uređaj koristi fluorougljikovodik (HFC). Obratite se svom dobavljaču kada ga odbacujete. Zakon nalaže da sakupljate, prevozite i odbacujete rashladno sredstvo u skladu s propisima o "sakupljanju, zbrinjavanju i uništavanju fluorougljikovodika".



NAPOMENA

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sustav: rastavljanje sustava, obrada rashladnog sredstva, ulja i drugih dijelova MORA biti u skladu s važećim propisima. Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.

11 Tehnički podatci

Dio najnovijih tehničkih podataka dostupan je na regionalnoj mrežnoj stranici Daikin (s javnim pristupom). Svi najnoviji tehnički podatci dostupni su na stranici Daikin Business Portal (potrebna autentifikacija).

11.1 Servisni prostor: Vanjska jedinica

Usisna strana	Na donjim ilustracijama servisni prostor na strani usisa se zasniva na 35°C DB (temp. suhog termometra) i postupku hlađenja. Predvidite više prostora u slijedećim slučajevima:
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kada temperatura usisne strane redovito premašuje ovu temperaturu. ▪ Kada se očekuje da toplinsko opterećenje vanjskih jedinica redovito prelazi maksimalni radni kapacitet.
Strana pražnjenja	Kod postavljanja jedinica uzmite u obzir rad na cjevovodu rashladnog sredstva. Ako vaš raspored sustava ne odgovara ni jednom od donjih rasporeda, obratite se vašem zastupniku.

Pojedinačna jedinica (□) | Pojedinačni red jedinica (↔)

Vidi "slika 1" [▶ 2] s unutarnje strane prednjih korica ovog priručnika.

A,B,C,D Zatreke (zidovi/vjetrobranske ploče)

E Zatreka (krov)

a,b,c,d,e Minimalni servisni prostor između jedinice i zatreke A, B, C, D i E

e_B Maksimalna udaljenost između jedinice i ruba zatreke E, u smjeru zatreke B

e_D Maksimalna udaljenost između jedinice i ruba zatreke E, u smjeru zatreke D

H_U Visina jedinice

H_B,H_D Visina zatreke B i D

1 Zabrtvite dno okvira za postavljanje kako biste sprječili da ispuštani zrak struji nazad na usisnu stranu kroz dno jedinice.


2 Maksimalno se mogu instalirati dvije jedinice.

🚫 Nije dopušteno



Višestruki red jedinica (█ █ █ █ █)

Vidi "slika 2" [▶ 2] s unutarnje strane prednjih korica ovog priručnika.

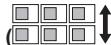

Jedinice složene jedna na drugu (maks. 2 razine) (█ █ █ █ ↑)

Vidi "slika 3" [▶ 2] s unutarnje strane prednjih korica ovog priručnika.


A1=>A2 (A1) Ako postoji opasnost od kapanja izljeva i zaledivanja između gornje i donje jedinice...

(A2) Tada ugradite **krovni pokrov** između gornje i donje jedinice. Postavite gornju jedinicu dovoljno visoko iznad donje jedinice da se sprječi stvaranje leda na dnu gornje jedinice.

B1=>B2 (B1) Ako ne postoji opasnost od kapanja izljeva i zaledivanja između gornje i donje jedinice...

(B2) Tada nije potrebno postavljanje krova, ali **zabrtvite procjep** između gornje i donje jedinice kako biste sprječili da ispuštani zrak struji nazad na usisnu stranu kroz dno jedinice.

11.2 Shema cjevovoda: vanjska jedinica

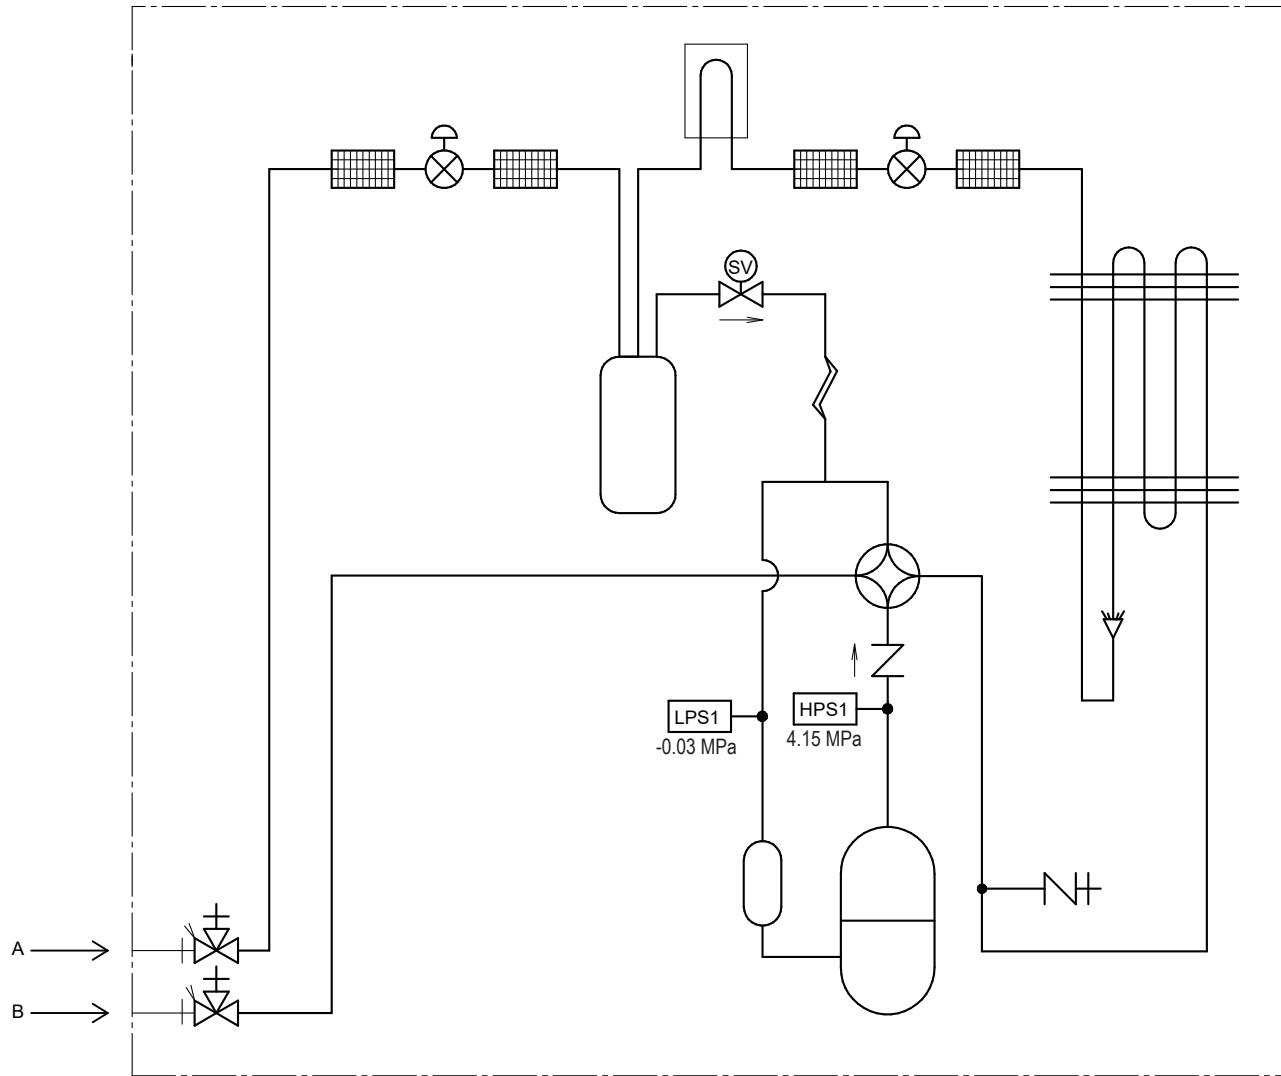

3D146949A

	Priklučak za punjenje / Servisni priključak (s priključkom 5/16")		Kompresor
	Zaporni ventil		Razdjelnik
	Filtar		Prijemnik tekućine
	Odbojni ventil		Spoj holender maticom
	Elektromagnetski ventil		Vanjski cjevovod (tekućina: Ø9,5 "holender" spoj)
	Hladnjak (Tiskana pločica)		Vanjski cjevovod (plin: Ø15,9 "holender" spoj)
	Kapilarna cijev		Grijanje
	Elektronički ekspanzionalni ventil		Hlađenje
	4-smjerni ventil		
	Visokotlačna sklopka		
	Presostat niskog tlaka		
	Akumulacijski spremnik kompresora		
	Izmjenjivač topline		

11.3 Shema ožičenja: vanjska jedinica

Shema ožičenja isporučuje se uz jedinicu, a nalazi se unutar servisnog poklopca.

(1) Shema spajanja

Engleski	Prijevod
Connection diagram	Shema spajanja
Only for ***	Samo za ***
See note ***	Pogledajte napomenu ***
Outdoor	Vanjska
Indoor	Unutarnja
Upper	Više
Lower	Niže
Fan	Ventilator
ON	UKLJUČENO
OFF	ISKLJUČENO

(2) Raspored

Engleski	Prijevod
Layout	Raspored
Front	Sprijeda
Back	Nazad
Position of compressor terminal	Položaj priključnice kompresora

(3) Napomene

Engleski	Prijevod
Notes	Napomene
→	Spoj
X1M	Komunikacija unutarnje i vanjske jedinice
—	Uzemljenje
---	Nije u isporuci
①	Više mogućnosti ožičenja
⊕	Zaštitno uzemljenje
DKC	Vanjska žica
[]	Ožičenje ovisno o modelu
[]	Opcija
[]	Razvodna kutija
[]	Tiskana pločica

NAPOMENE:

- Pogledajte na naljepnici sheme ožičenja (na poleđini prednjeg poklopca) kako se koriste sklopke BS1~BS3 i DS1 .
- Kod rada s jedinicom nemojte kratko spajati zaštitne naprave S1PH S1PL i Q1E.
- Pogledajte u tablici kombinacija i opcijском priručniku kako spojiti ožičenje na X6A, X28A i X77A.
- Boje: BLK: crna, RED: crvena, BLU: plava, WHT: bijela, GRN: zelena, YLW: žuta.

(4) Legenda

Engleski	Prijevod
Legend	Legenda
Field supply	Nije u isporuci
Optional	Opcijski
Part n°	Dio br°
Description	Opis

A1P Tiskana pločica (glavna)

A2P	Tiskana pločica (filtr šuma)
BS1~BS3 (A1P)	Potisna sklopka na tiskanoj pločici
C* (A1P) (samo Y)	Kondenzator
DS1 (A1P)	DIP sklopka
E* (A1P)	Stezaljka (bešumno uzemljenje)
F*U	Osigurač
H*P (A1P)	Svjetleća dioda (prikaz rada - zeleno)
K1M, K3M (A1P) (samo Y)	Magnetni uklopnik
K1R (A1P)	Magnetni relaj (Y1S)
K2R (A1P)	Magnetni relaj (Y2S)
K10R, K13R~K15R (A1P)	Magnetski relaj
K11M (A1P) (samo V)	Magnetni uklopnik
L* (A1P)	Stezaljka (fazni vodič)
L1R (samo Y)	Reaktor
M1C	Motor kompresora
M1F	Motor ventilatora
N* (A1P)	Stezaljka (neutralni vodič)
PFC (A1P) (samo V)	Faktor ispravka snage
PS (A1P)	Uključivanje električnog napajanja
Q1	Zaštita od preopterećenja
Q1DI	Strujni zaštitni prekidač - FID (30 mA)
R1~R8 (A1P) (samo Y)	Otpornik
R1T	Termistor (zrak)
R2T	Termistor (ispust)
R3T	Termistor (usis)
R4T	Termistor (izmjenjivač topline)
R5T	Termistor (sredina izmjenjivača topl.)
R6T	Termistor (tekućina)
R7T	Termistor (rashladni disk)
R8T~R10T (A1P)	Termistor (PTC)
R11T (A1P) (samo Y)	Termistor (PTC)
R501~R962 (A1P) (samo V)	Otpornik
R2~R981 (A1P) (samo Y)	Otpornik
R*V (A2P) (samo V)	Varistor
S1PH	Visokotlačna sklopka
S1PL	Presostat niskog tlaka
SEG* (A1P)	7-segmentni predočnik
TC1 (A1P)	Krug predajnika signala
V1D (A1P) (samo V)	Dioda
V1D~V2D (A1P) (samo Y)	Dioda
V*R (A1P)	Diodni modul/ IGBT modul napajanja
X*A	Priklučnica
X1M	Redna stezaljka
Y1E, Y3E	Elektronički ekspanzionski ventil
Y1S	Elektroventil (4-smjerni ventil)
Y2S	Elektromagnetski ventil (dolazni plin)
Z*C	Filtar za šumove (feritna jezgra)

11 Tehnički podatci

Z*F Filtar šuma
L*, L*A, L*B, NA, NB, Priključnica
E*, U, V, W, X*A
(A1P~A2P)



EAC



4P734658-1 0000000V

Copyright 2023 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P734658-1 2023.08